





MICROMAR 8

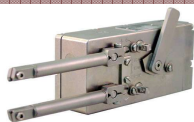


D

FD4340000DC



A) D Messkraft

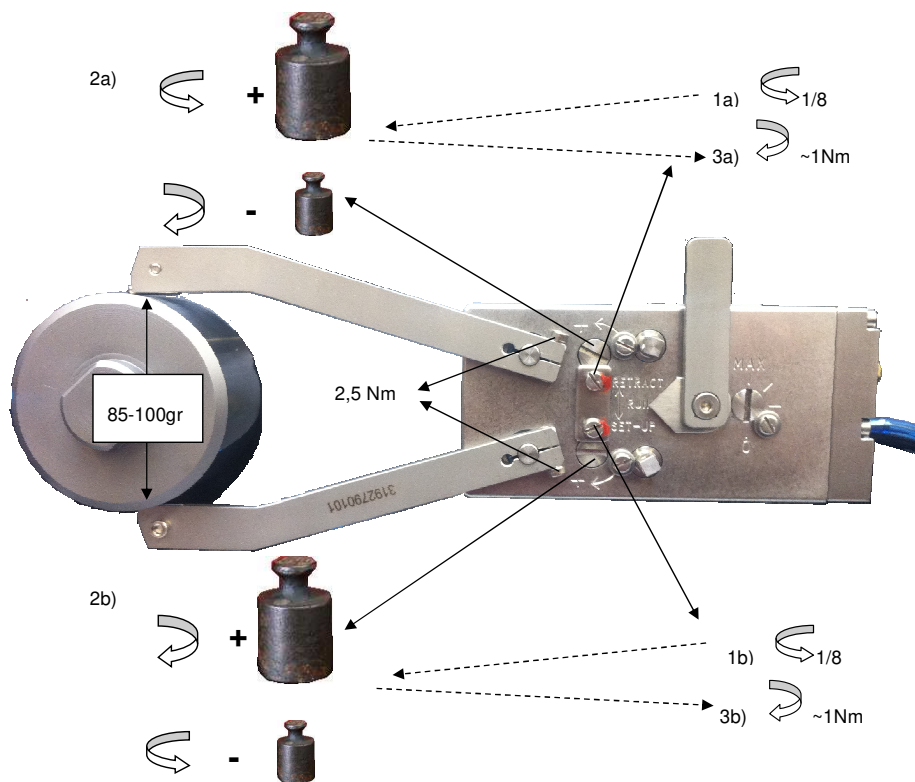




B) D Vorhub

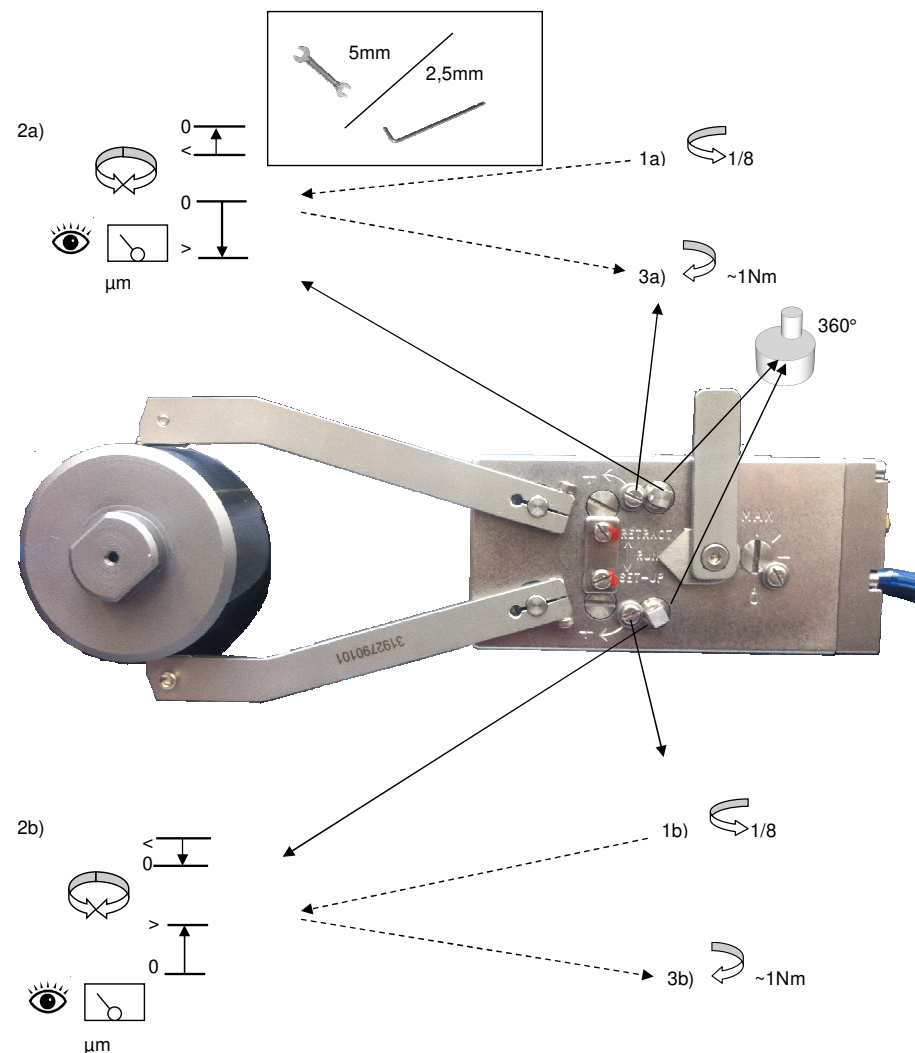



C) Überhub / Abhebung

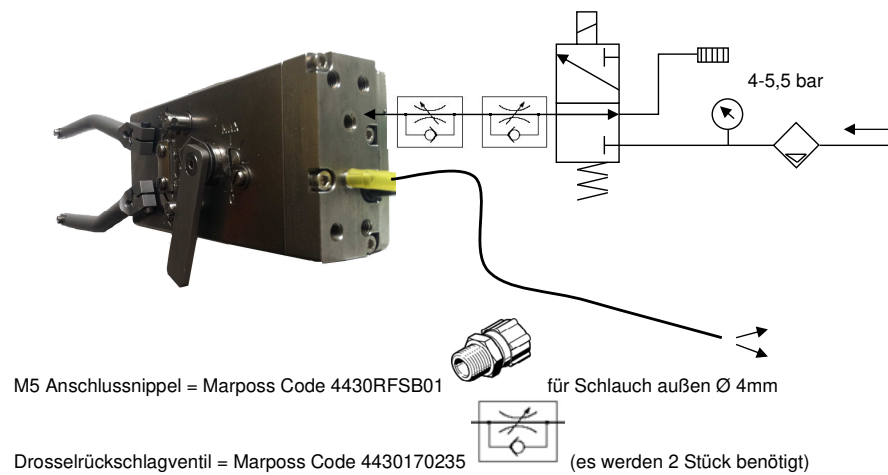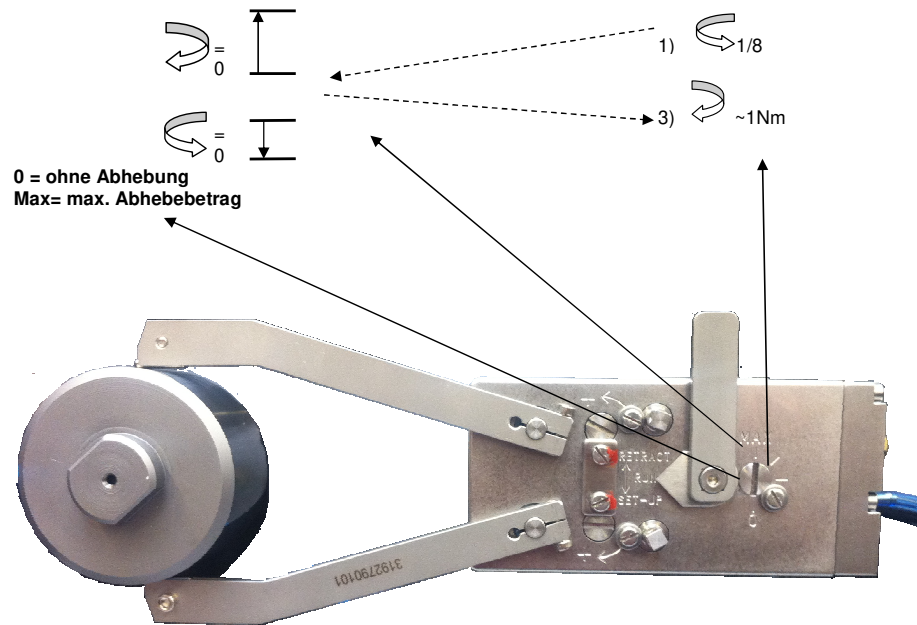


D) Nullabgleich

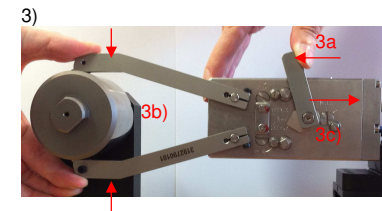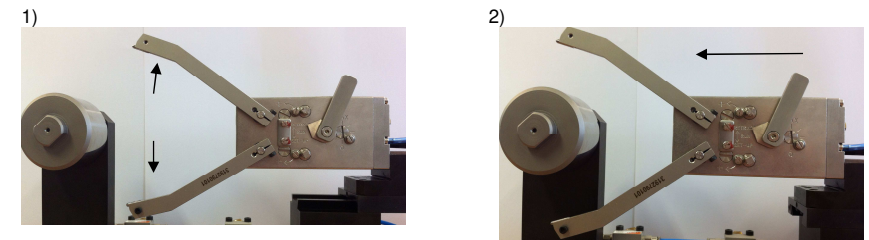


3a) Hebel langsam bewegen
Nicht schnappen lassen !

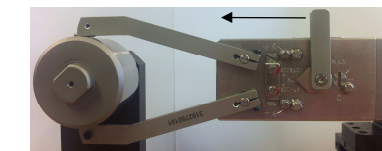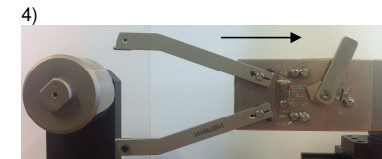

4) 5 – 10 

Schlitten mehrfach Ein-
Ausfahren lassen

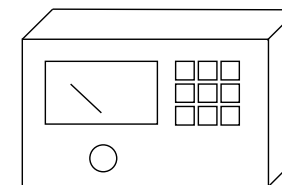

Nach Anleitung des
Messverstärkers elektrisch
nullen